
Thronmax Zone XIr microphone User Guide

Руководство пользователя Микрофон Thronmax M5



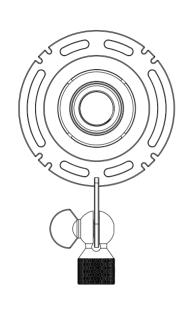

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

Питание: 48 В +/- 4 В (фантомное питание)


Комплектация: микрофон, антивибрационное крепление, руководство пользователя

Power Requirements: 48V phantom power (+/- 4V)


Package content: Thronmax Mdrill Zone XIr Microphone Thronmax Expert Shock Mount Install Mdrill zone to Shock mount.

Put right direction and turn clockwise until get microphone tight.


1. Установите микрофон Thronmax M5 в антивибрационное крепление и закрутите по часовой стрелке.

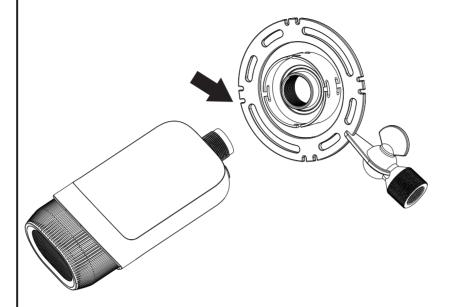

- Install Shock mount to the Boom Arm 5/8" thread
 Put right direction and turn clockwise until get shock Mount tight
- Установите антивибрационное крепление в штатив с креплением 5/8" и закрутите по часовой стрелке.

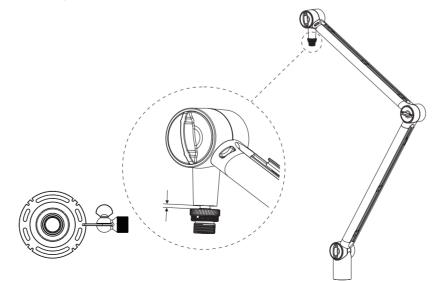

Частотная диаграмма Frequency Chart

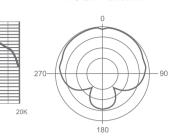

Диаграмма

направленности

Polar Pattern

USE Эксплуатация устройства



Требования питания

ВНИМАНИЕ: для питания устройству требуется фантомное питание 48 В, +/- 4 В. В случае отсутствие звука при работе с микрофоном, проверьте корректность питания вашего микшера или иного устройства.

Power Requirements

IMPORTANT - This unit **requires** phantom power at 48 volts, +/- 4 volts, in order to operate. Each unit has been thoroughly checked before shipping, so if you do not hear sound, check that the phantom power on your mixer or separate power supply is switched on!